CALIBRACIÓN

(C) **Para realizar una calibración:**

1. Pulse sobre el ícono en el menú principal.

2. Pulse sobre el ícono en el menú configuración.

3. Pulse sobre el ícono en el menú calibración.

Repetir los puntos 2 y 3 del apartado anterior. (B)

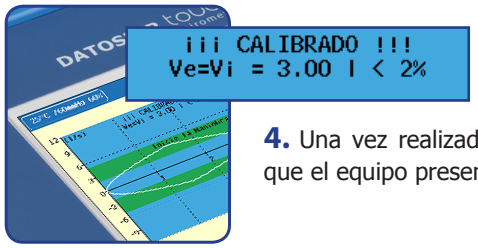

4. Una vez realizados los ciclos de calibración comprobar que el equipo presenta el mensaje "¡CALIBRADO!!"

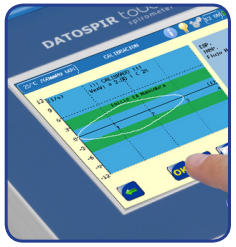

5. Pulsar sobre el ícono para guardar la calibración.

La diferencia en este modo es que el equipo no solo comprueba la calibración, sino que tambien guarda los nuevos factores de calibración.

Sibelmed®

SIBEL S.A. forma parte de Sibel GROUP
www.sibelgroup.com

CE 0197 Producto clase IIa según Directiva 93/42/CEE
SIBEL S.A. Rosselló 500 Bajos, 08026 Barcelona
Ventas nacionales: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventas internacionales: Tel. +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Servicio Post-venta: Tel. +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
Fax: +34 93 436 16 11 **www.sibelmed.com**

511-B0D-GR1 Rev. 0

www.sibelmed.com

Sibelmed®

Guía rápida DATOSPIR touch

Enhorabuena, ha adquirido un espirómetro **SIBELMED**, marca líder del sector. Para maximizar su utilización se debe consultar el **MANUAL DEL USUARIO.**

El espirómetro DATOSPIR touch es un equipo compacto basado en diferentes tipos de transductores: Fleisch, Turbina o Lilly desechable, una amplia pantalla táctil en color, sensor de temperatura integrado y una impresora térmica. Dispone de una base de datos interna para almacenar las pruebas efectuadas y permite la conexión a una impresora externa vía USB o Bluetooth.

INSTALACIÓN

Instale el equipo en un lugar:
- Con toma de red 100 a 240V AC.
- Temperatura de trabajo 5 a 40º C
- Con una humedad relativa < 85 % (Sin condensación).
- Presión: 850 a 1060 hPa. (638 a 795 mmHg / 1500 a 0 m aprox.)
- Alejado de salpicaduras de agua u otros líquidos.

Nota: **Para hacer un uso seguro del equipo debe de consultarse el manual de uso.**

Utilice boquillas certificadas conformes con la directiva 93/42/CEE que garanticen la seguridad del paciente así como la calidad de las espirometrías.

www.sibelmed.com

www.sibelmed.com

MI PRIMERA ESPIROMETRIA paso a paso

(A) Para realizar una maniobra de FVC (Capacidad Vital Forzada):

1. Comprobar que el transductor está conectado al equipo y que el alimentador está conectado a la red.

2. Ponga en MARCHA el equipo pulsando el botón , **durante más de 1 segundo**.

3. El equipo presentará el menú incial.

Pulsar el ícono FVC.

4. Introducir los datos del paciente: ID, nombre, apellidos, peso, talla, edad, etc...

Pulsar el ícono .

5. El equipo presenta la pantalla FVC, y avisa de que se puede iniciar la maniobra.

6. Realizar la maniobra. La espiración debe continuar hasta que el equipo emita un ¡Beep!, indicando que ha finalizado, mostrándose los avisos si la maniobra no cumple los criterios ATS-ERS o NLHEP.

7. Pulsar sobre el icono Base de Datos para guardar las maniobras. Aparecerá el rótulo **MANIOBRA N.: X SALVADA**. Consultar operativa de Autosalvado en el manual de uso.

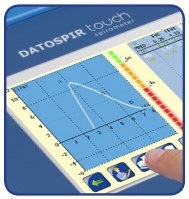

8. Pulsar el icono de la impresora, para imprimir el informe de una prueba. Se presentará la barra de tiempo remanente para la impresión de la prueba.

CHEQUEO DE LA CALIBRACIÓN

(B) Para realizar el chequeo de calibración:

1. Pulse sobre el ícono Q en el menú principal.

2. Introducir el volumen de la jeringa, temperatura, presión, etc...

3. Hacer 3 ciclos intentando que la curva se dibuje dentro de las dos area marcadas que aparecen en la pantalla.

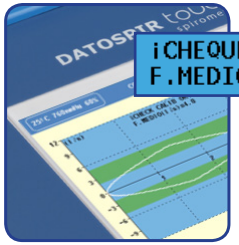

4. Una vez realizados los ciclos de calibración comprobar que el equipo presenta el mensaje "CHEQUEO CAL OK!"

5. Pulsar sobre el ícono OK para guardar el chequeo de la calibración.

6. A continuación el equipo presenta la pantalla de informe de control de calidad, pulsar sobre el ícono para realizar un informe o sobre el ícono OK para salir.

Nota: **Si esta activado el programa de calibración, cuando actúe sobre los puntos 3/4 se le preguntará, si desea ejecutar el programa de calibración pulse la tecla , en caso contrario pulse .**

www.sibelmed.com